

令和 4 年度

指定給水装置工事事業者講習会

給水装置工事の施行

御殿場市 上水道課

# 講習の内容

1. 給水装置に関する水道法関係規定
2. 給水条例関連
3. 給水方式
4. 給水装置の誤接続対策
5. 事故事例の紹介
6. 指定工事事業者の取組み
7. 給水装置の維持管理

# 1 給水装置に関する 水道法関係規定

# 給水装置とは


需要者に水を供給するために水道事業者の施設した配水管から分岐して設けられた給水管及びこれに直結する給水用具をいう。

【水道法第3条（用語の定義）第9項】

# 給水装置の構造及び材質の基準

水道法第16条（給水装置の構造及び材質）

政令で定める基準に適合しない場合、水道事業者は、給水契約の申し込みを拒み、又基準に適合させるまでの間、給水停止することができる。

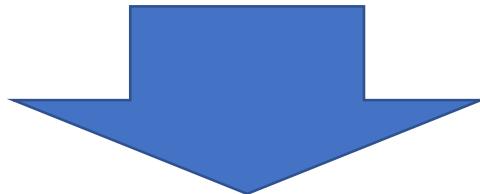

- 給水契約の拒否や給水停止の発動判断基準
- 給水装置が有すべき必要最小限の要件の基準化

# 水道法施行令 第6条

## 給水装置の構造・材質基準

- ① 配水管への取付口の位置は、他の給水装置の取付口から **30cm以上** 離れていること。
- ② 配水管への取付口における給水管の口径は、**水の使用量に比し、著しく過大でないこと。**
- ③ 配水管の水圧に影響を及ぼすおそれのある**ポンプに直接連結されていないこと。**
- ④ 水圧、土圧等に対して充分な耐力を有し、**水が汚染され、又は漏れるおそれがない** ものであること。

- ⑤ **凍結、破壊、侵食等を防止**するための措置が講ぜられていること。
  - ⑥ 当該給水装置以外の水管その他設備に直接連結されていないこと。
  - ⑦ 水槽、プール、流しその他水を入れ、又は受ける器具、施設等に給水する給水装置は、**水の逆流を防止するための適当な処置が講ぜられて**いること。
- 構造材質基準を適用するために必要な**技術的細目**  
**厚生労働省令**  
(給水装置の構造及び材質の基準に関する省令)

# 給水装置の構造及び材質に関する省令

①耐圧

②浸出

③水撃限界

④防食

⑤逆流防止

⑥耐久

⑦耐寒

# 給水装置材料

給水装置用材料は、省令で定める性能基準に適合している製品であれば自由に選択して設置することができる。



## <基準適合の確認方法>

- 第三者認証 ⇒ 認証シールなど



- 自己認証 ⇒ 試験成績書など

# 給水装置材料の特例


給水管分岐部分から水道メーターまでの配管材料

○水道事業者は、

災害防止、漏水、災害時の緊急工事を円滑かつ効率的に行う観点から、必要最低限のものに限定して**工法及び材料を指定**することができる。

【厚生労働省通知】


# 標準的な給水装置配管例

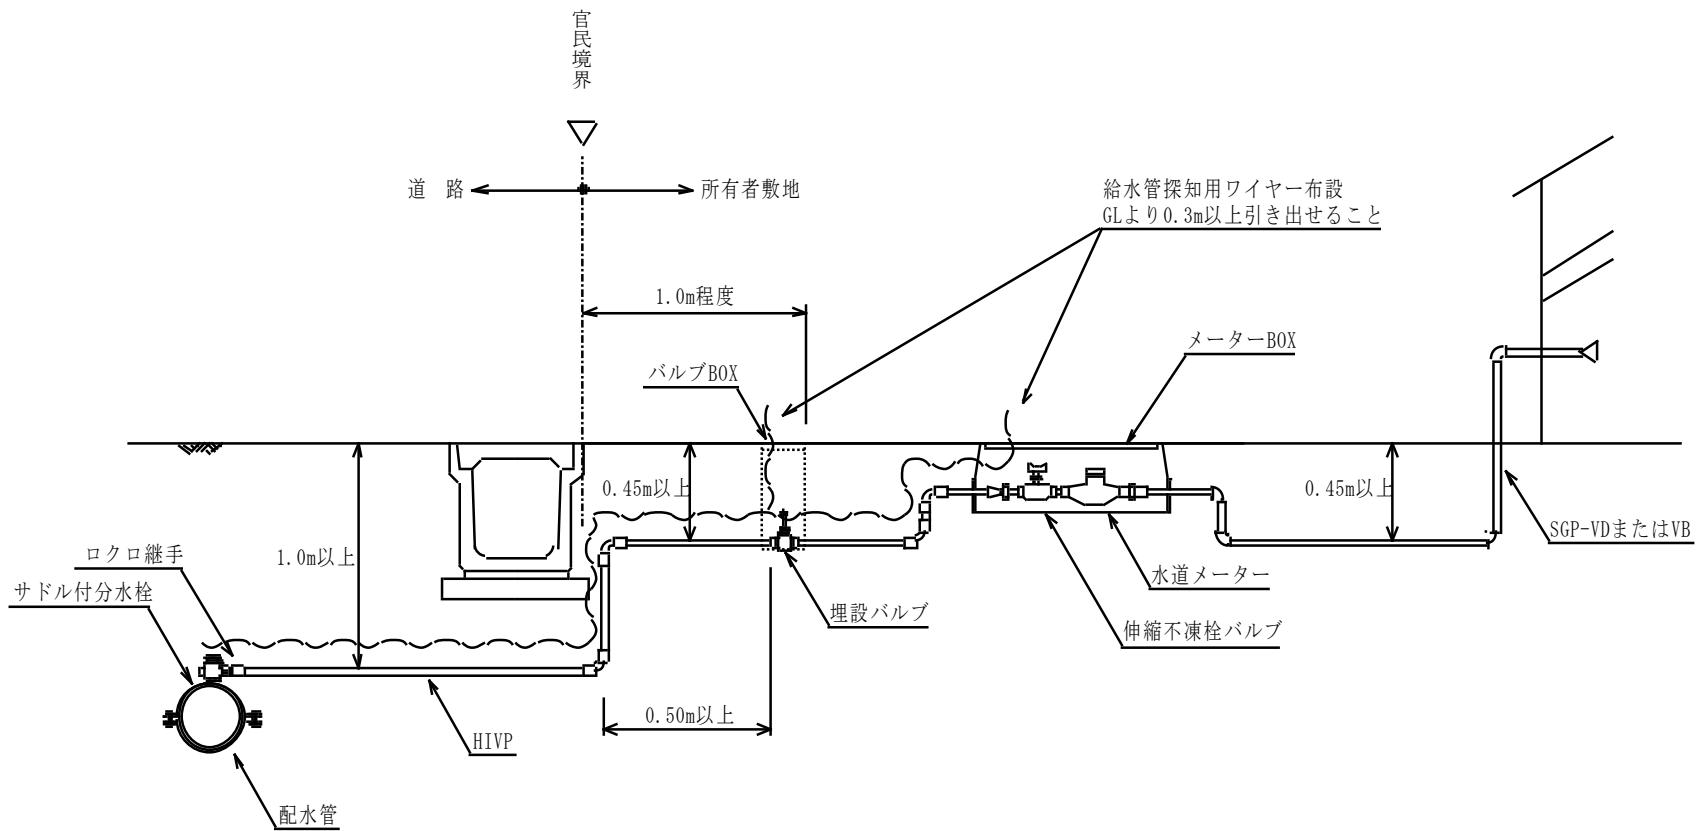

各市町の水道事業者により異なる場合があります。  
水道事業者に確認が必要です。

## 2 給水条例関連

# 給水装置の概要

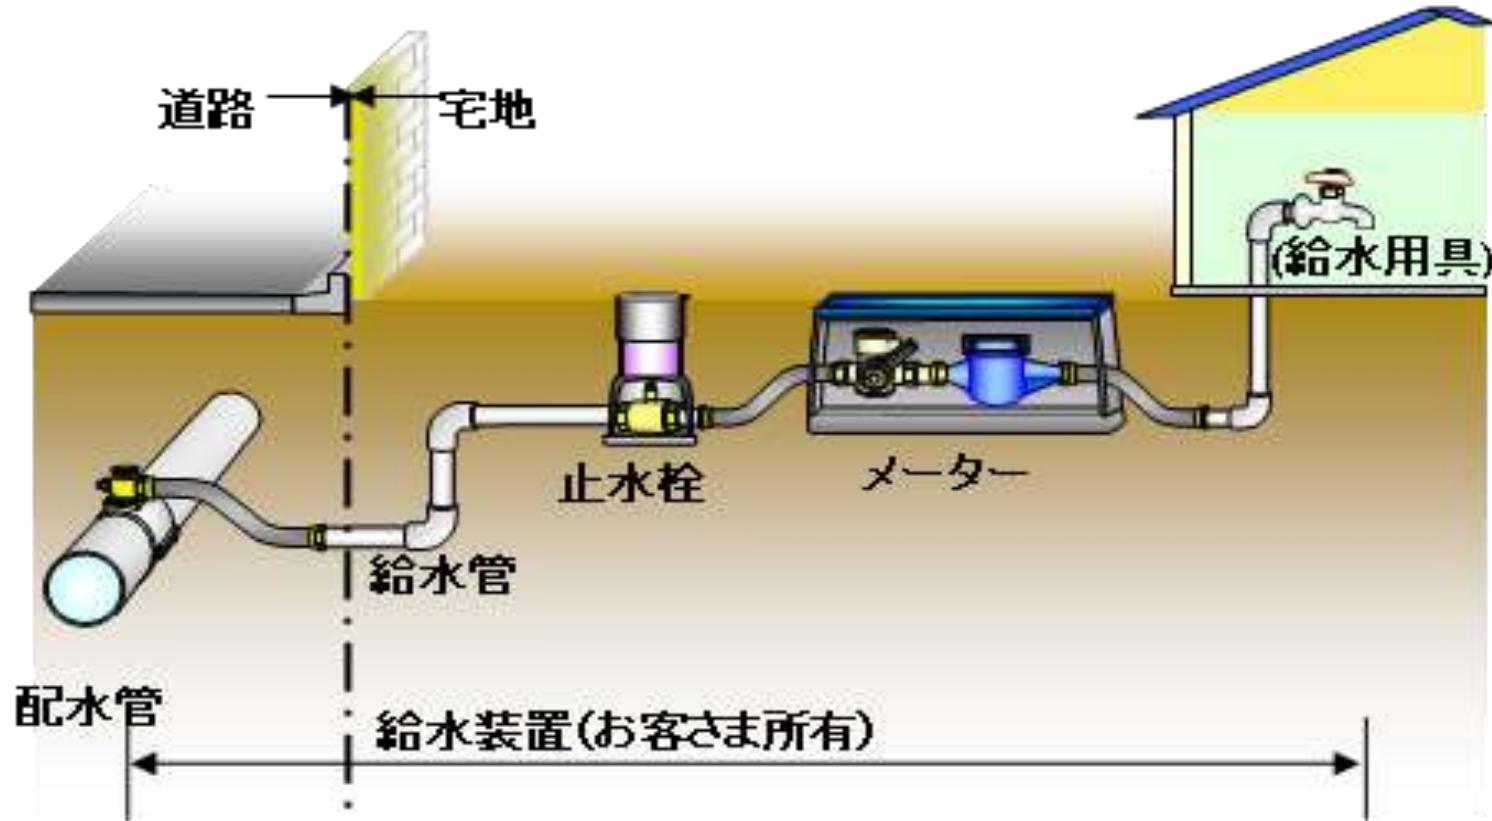

- ・ 給水装置は、給水管、水道メーター及び給水用具から構成
- ・ 水道法施行令第6条に定める給水装置の構造及び材質の基準に適合している必要がある。

# 給水装置工事の施行承認

次の工事を施行する場合は、あらかじめ管理者の施行承認を受けなければならぬ。

- ① 給水装置の新設
- ② 配水管若しくは他の給水装置からの分岐部分の変更
- ③ メーター取付け部分の給水管の口径変更

# 工事着手前の設計審査

指定事業者が工事を施行する場合は、工事着手前に管理者の設計審査を受けなければならない。



## 《設計審査の意義》

工事の適正施行を確保するため、設置する給水装置の構造・材質等が政令第6条の基準や水道事業者の施工基準に適合していることを「**確認**」するもの。

☆**設計審査は工事着手前に受けなければならない。**

# 給水装置工事の検査

- 次に掲げるときに、管理者の工事検査を受けなければならない。



- ① 配水管に給水管を取付け、又は配水管から給水管を撤去したとき  
⇒ 適正な工事施工の確認
- ② 当該工事が完了したとき  
⇒ 構造・材質基準適合の確認

☆☆無届け工事撲滅！☆☆

# 指定事業者による自主検査

- ・ 給水装置の構造・材質が基準に適合していることが、給水契約締結の前提条件



## «完成検査のポイント»

給水装置と図面を照合し、構造材質基準や設計施工基準に適合しているかを検査

## « 給水用具の設置状況の確認等 »

- ①給水用具の設置状況
- ②逆流防止器具の設置状態、吐出口空間
- ③メーターの設置状況、取付方向の可否  
**メータークロスがないことの確認**
- ④クロスコネクションやポンプ直結の有無

## « 機能検査（通水確認）»

- ①メーター経由の確認**
- ②給水用具の吐水状況、作動状態等の確認

## « 耐圧・残留塩素の確認 »

- ①耐圧・残留塩素濃度が基準に適合しているか
- ②残留塩素が検出されない場合は、**クロスコネクション**の有無などの確認

# 道路上の給水装置工事の施行管理

- 道路上での工事は、特に適切な工程管理や品質管理、安全管理が求められる。



- 分岐穿孔工事等は、管理者の承認を受けた工法、工期、その他工事上の条件に適合するよう施行しなければならない。
- 技能を有する者を配置しなければならない。

(水道法施行規則第36条第1項)

# 分岐穿孔工事の承認要件

## 《承認要件》

- ① 給水管の分岐及び配管者は、**適切に作業を行うことのできる技能を有する者を従事させ、又はその者に当該工事に従事する他の者を実施に監督させること。**
- ② **道路の掘削又は復旧工事の実務経験**を有すること。
- ③ 上記①、②の資格及び実務経験の確認のため、必要な書類を提示すること。（局発行の実務経験者証でも可）
- ④ 不陸陥没等、**緊急を要する場合は直ちに出動し必要な措置を行う。**

## 《分岐穿孔作業における適切な技能を有する者》

- ① 水道事業者等によって行われた試験や講習により、資格を与えられた配管工（配管技工、その他類似の名称の者を含む）
- ② 職業能力開発促進法（昭和44年法律第64号）第44条に規定する配管技能士
- ③ 職業能力開発促進法第24条に規定する都道府県知事の認定を受けた職業訓練校の配管科の課程の修了者
- ④ 公益財団法人給水工事技術振興財団が実施する配管技能に係る検定会の合格者

# 分岐穿孔工事における注意事項

## 他の埋設管への誤穿孔防止

分岐穿孔作業時に、工業用水道管やガス管を上水道配水管と誤って穿孔してしまったという事例が報告されている。

### 誤穿孔を防止するため

- 配水管の埋設位置、深度、口径、管種などを設計時点で十分確認し、**現場では設計時の情報を確認しながら作業する。必要な場合は試験掘削を実施する。**
- 分岐穿孔作業後は、必ず残留塩素の確認を行って最終確認する。

### ☆ 残留塩素濃度測定の徹底

# 分岐（穿孔）・配管に関する給水装置工事Q&A

Q1 「給水装置配管技能者」の資格を取得しているが、この資格で分岐穿孔が可能か？

A1 「給水装置配管技能者」の資格については、平成10年3月に廃止しており、分岐穿孔は施工できません。


Q2 大口径（75mm以上）の分岐・配管を行う場合、耐震接手管の実務経験がないと施工を認められないか？

A2 認められない。  
大口径（75mm以上）の分岐・配管作業については、耐震接手管の実務経験が必要です。

各市町の水道事業者により異なる場合があります。

# 3 紿水方式


# 承認している給水方式

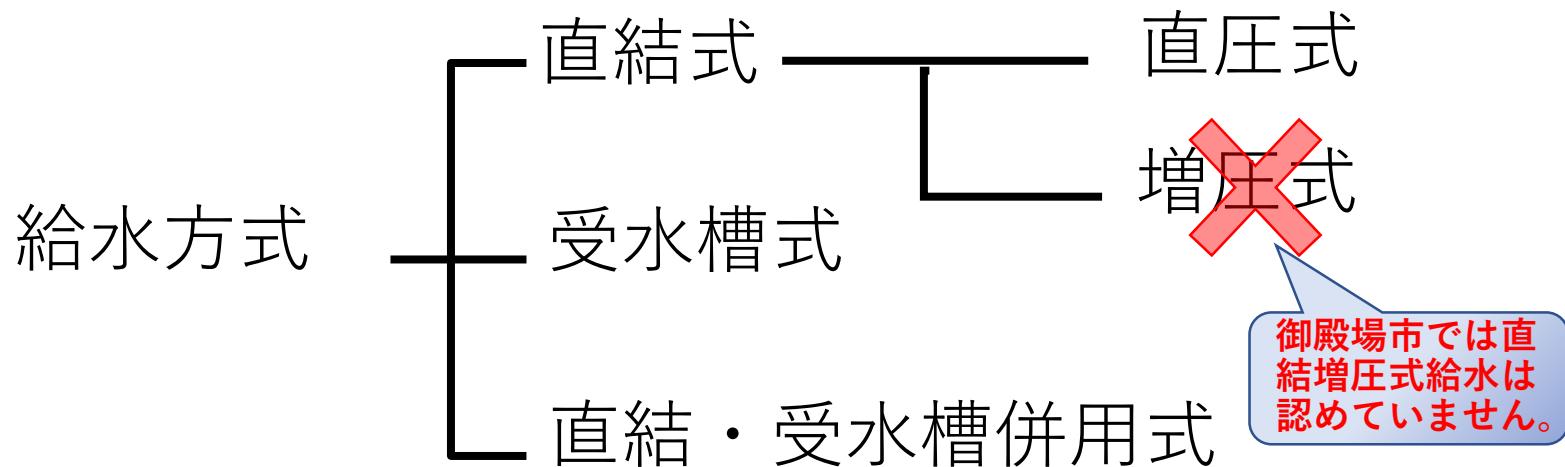


- ① 直結直圧式：配水管の圧力で直接給水
- ② 受水槽式：水道水を一旦受水槽に受けて給水
- ③ 直結増圧式：給水管途中に増圧給水設備を設置して給水

給水方式については、各市町の水道事業者に確認が必要です。

# 給水装置工事の計画・設計

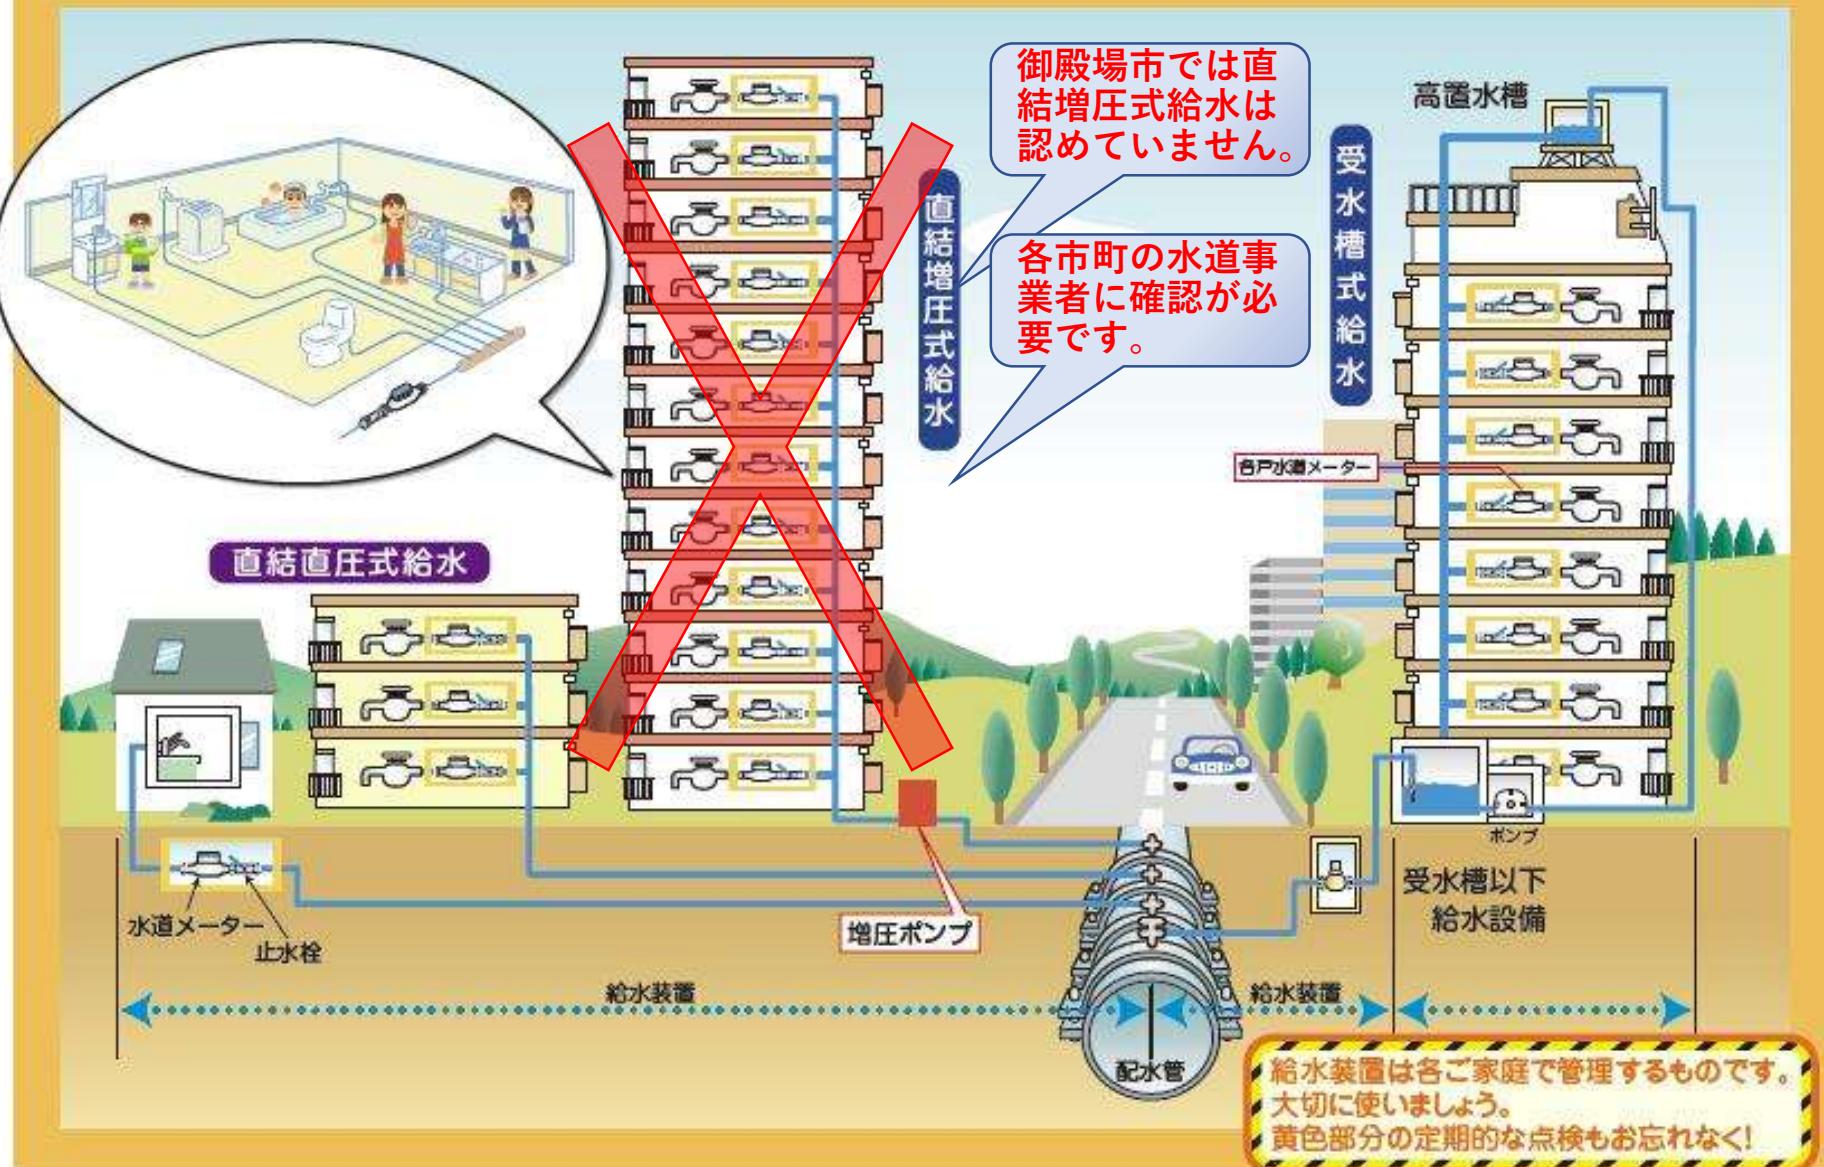


# 受水槽水道

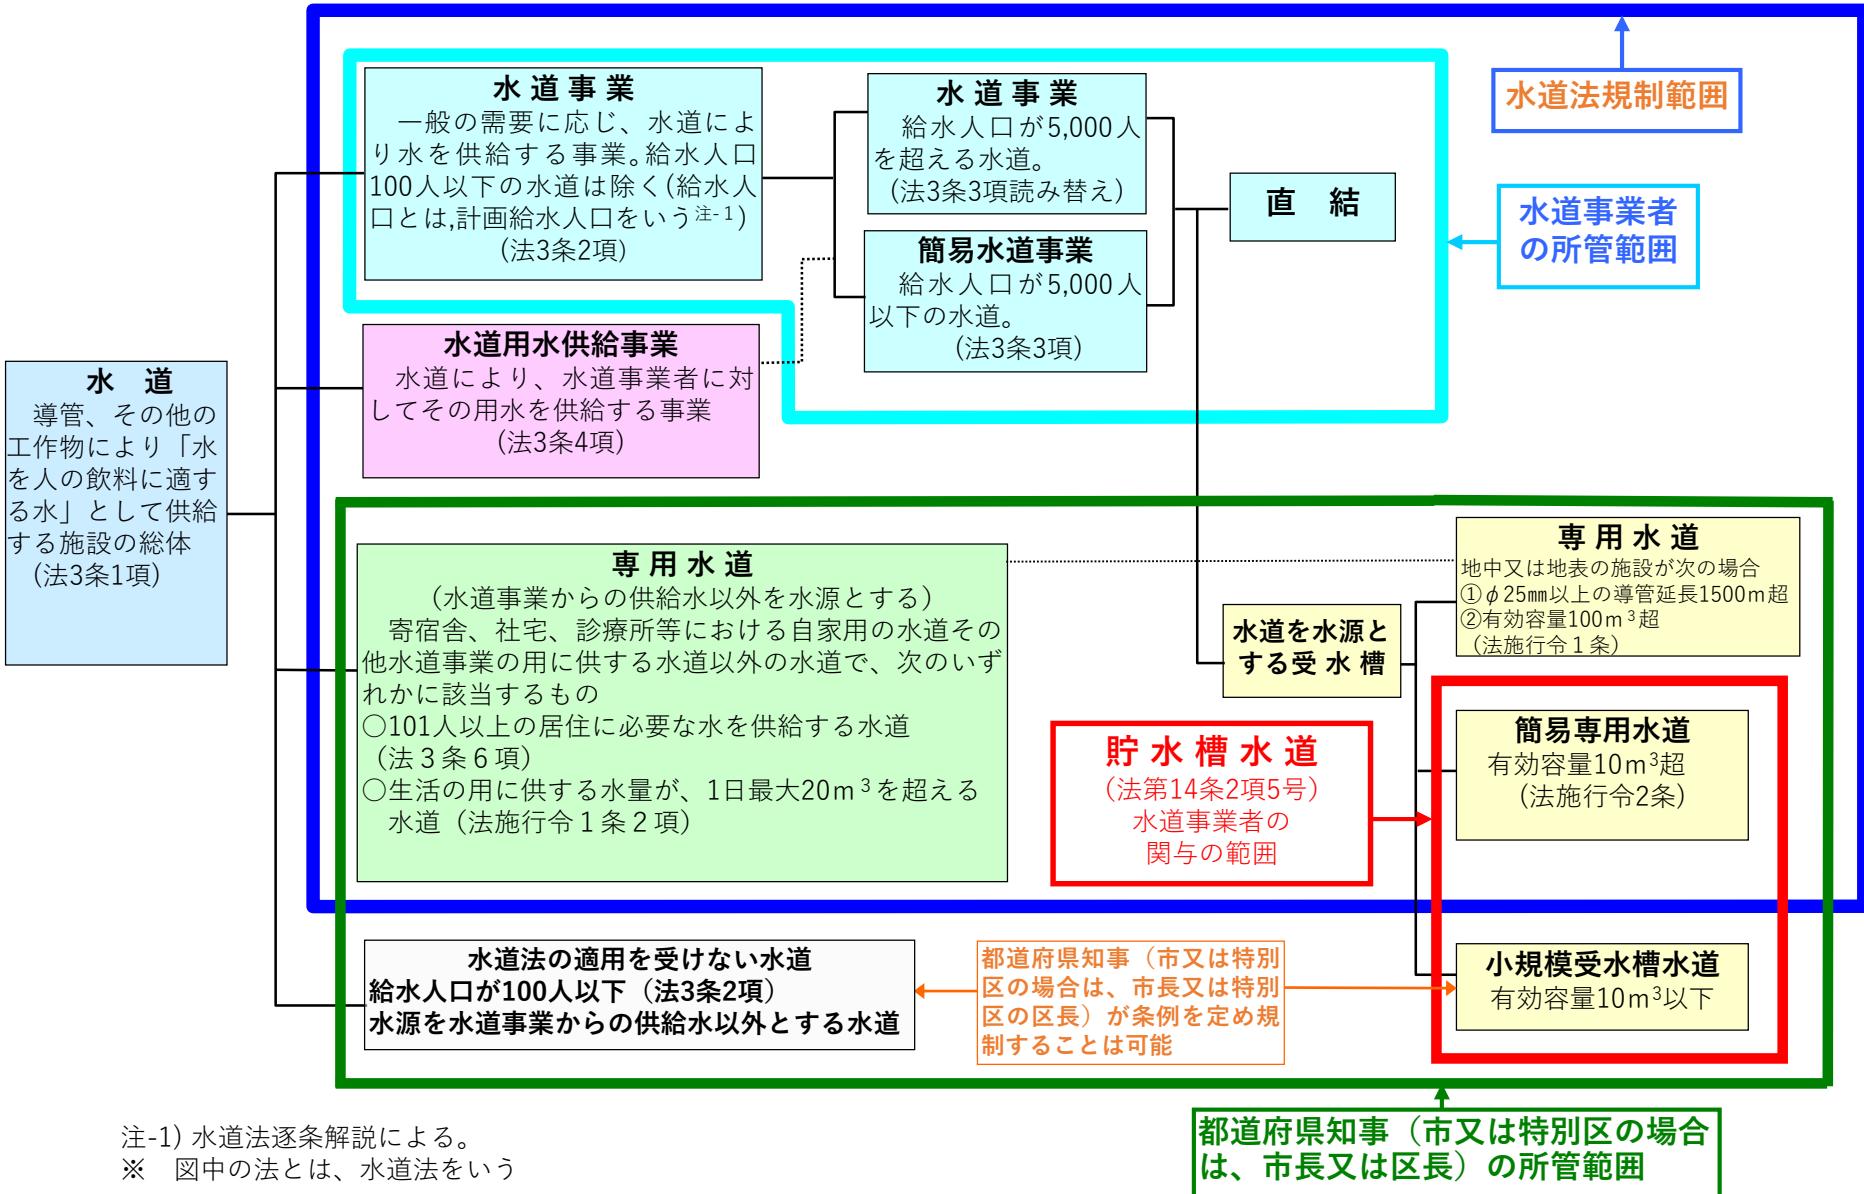

# 受水槽の設置基準

- 受水槽の天井、底又は周壁の保守点検は、外部から容易で、かつ安全にできるよう水槽の形状が直方体である場合は、**6面すべての表面と建築物の他の部との間に上部を100cm以上、その他は60cm以上の空間を確保する。**
- 受水槽を地中に設置する場合は、受水槽から衛生上有害なものの貯溜、又は処理に供する施設までの水平距離が**5 m未満の場合にあっては、受水槽周囲に必要な空間を確保する。**
- 受水槽の上部に機器類を設置することは避けるべきであるが、やむを得ずポンプ、ボイラー、空気調和機等の機器を設置する場合は、受け皿を設けるなどの措置をする。

# 貯水槽水道の地震対策

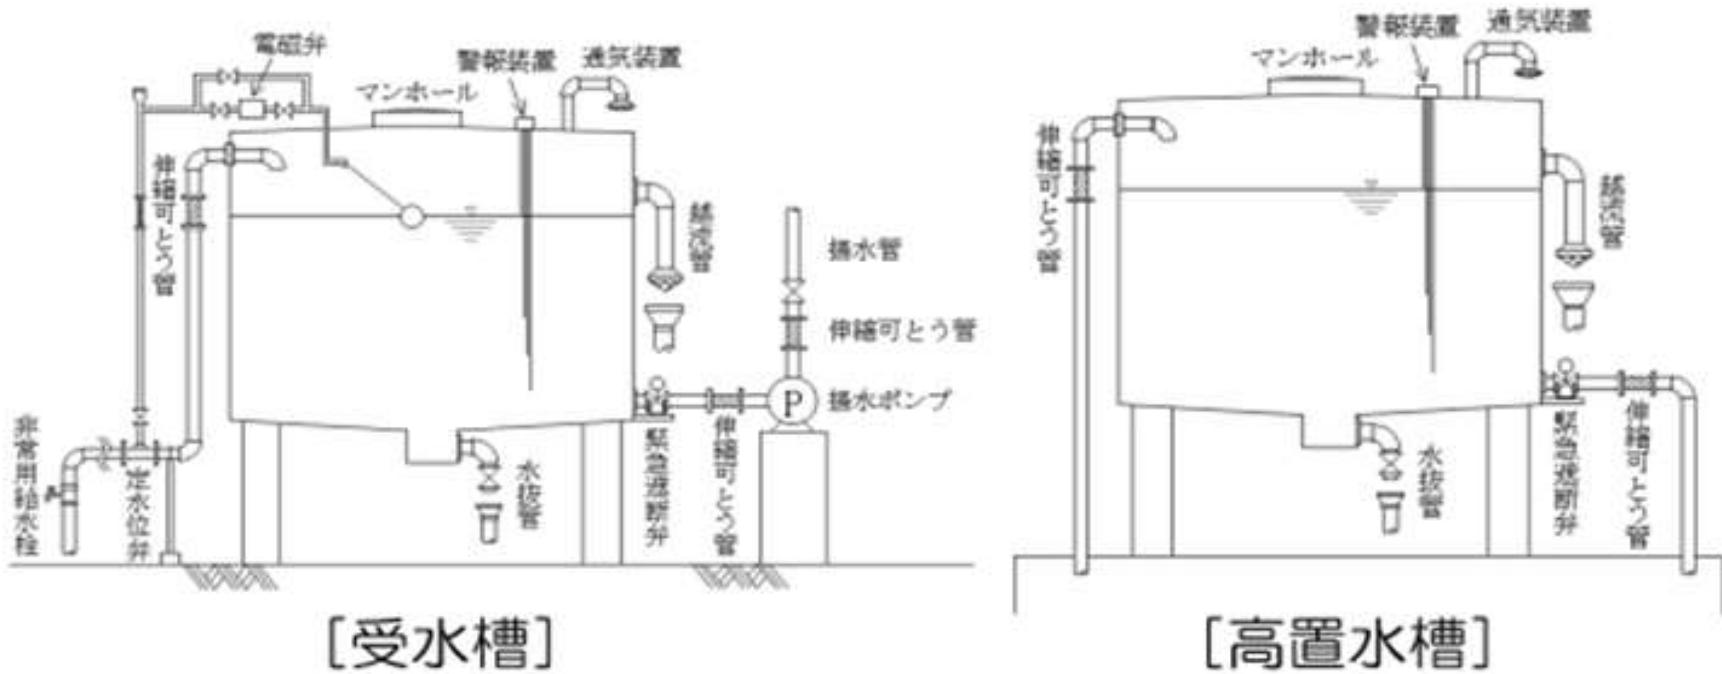

[受水槽]

[高置水槽]

受水槽及び高置水槽周辺の耐震化例

# 4 給水装置の誤接続対策

# 給水装置の誤接続対策

【水道法施行令第 6 条】

(給水装置の構造及び材質基準)

第 1 項第 6 号

当該給水装置以外の水管その他の設備と直接連結されていないこと。

(誤接続の禁止)

# 給水装置の誤接続対策

厚生労働省からの通知

<平成14年12月6日付>

「給水装置工事における工業用水道管等との誤接合防止について」

<平成19年10月29日付>

「給水装置と農薬散布用設備の直接連結の防止の徹底について」

<平成20年7月22日付>

「給水装置工事における誤接合の防止について」

# 給水装置の誤接続対策

厚生労働省事務連絡

「給水装置工事における誤接続防止について」

有害物質や汚染水が給水栓から流出するといった事故は絶対に起こしてはならない。

## 防止策の徹底

- ・ 水質汚染等危険性の高い施設（業種）への**立入調査**
- ・ 給水装置工事における誤接続防止対策のための**意識啓発**
- ・ **残留塩素の確認を徹底**


# 工事施工後の残留塩素濃度の確認等

残留塩素濃度の確認（臭気・色・濁り等も確認）

（残留塩素濃度の測定）

（工事完了後）


（分岐せん孔後）

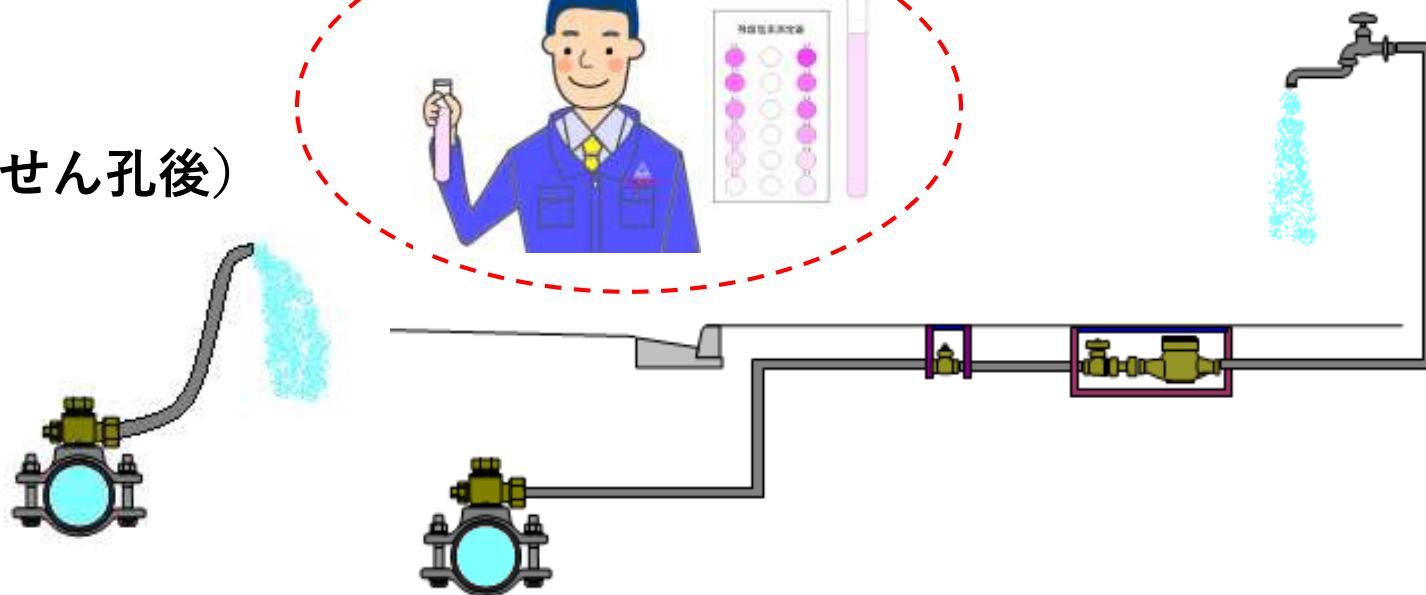


※ 残留塩素濃度の測定は、取出し工事の際には分岐部において、工事完了後は末端給水栓において行い、水道水であることを確認する。

# 5 事故事例紹介


# 事故例－1：他の水管との誤接合

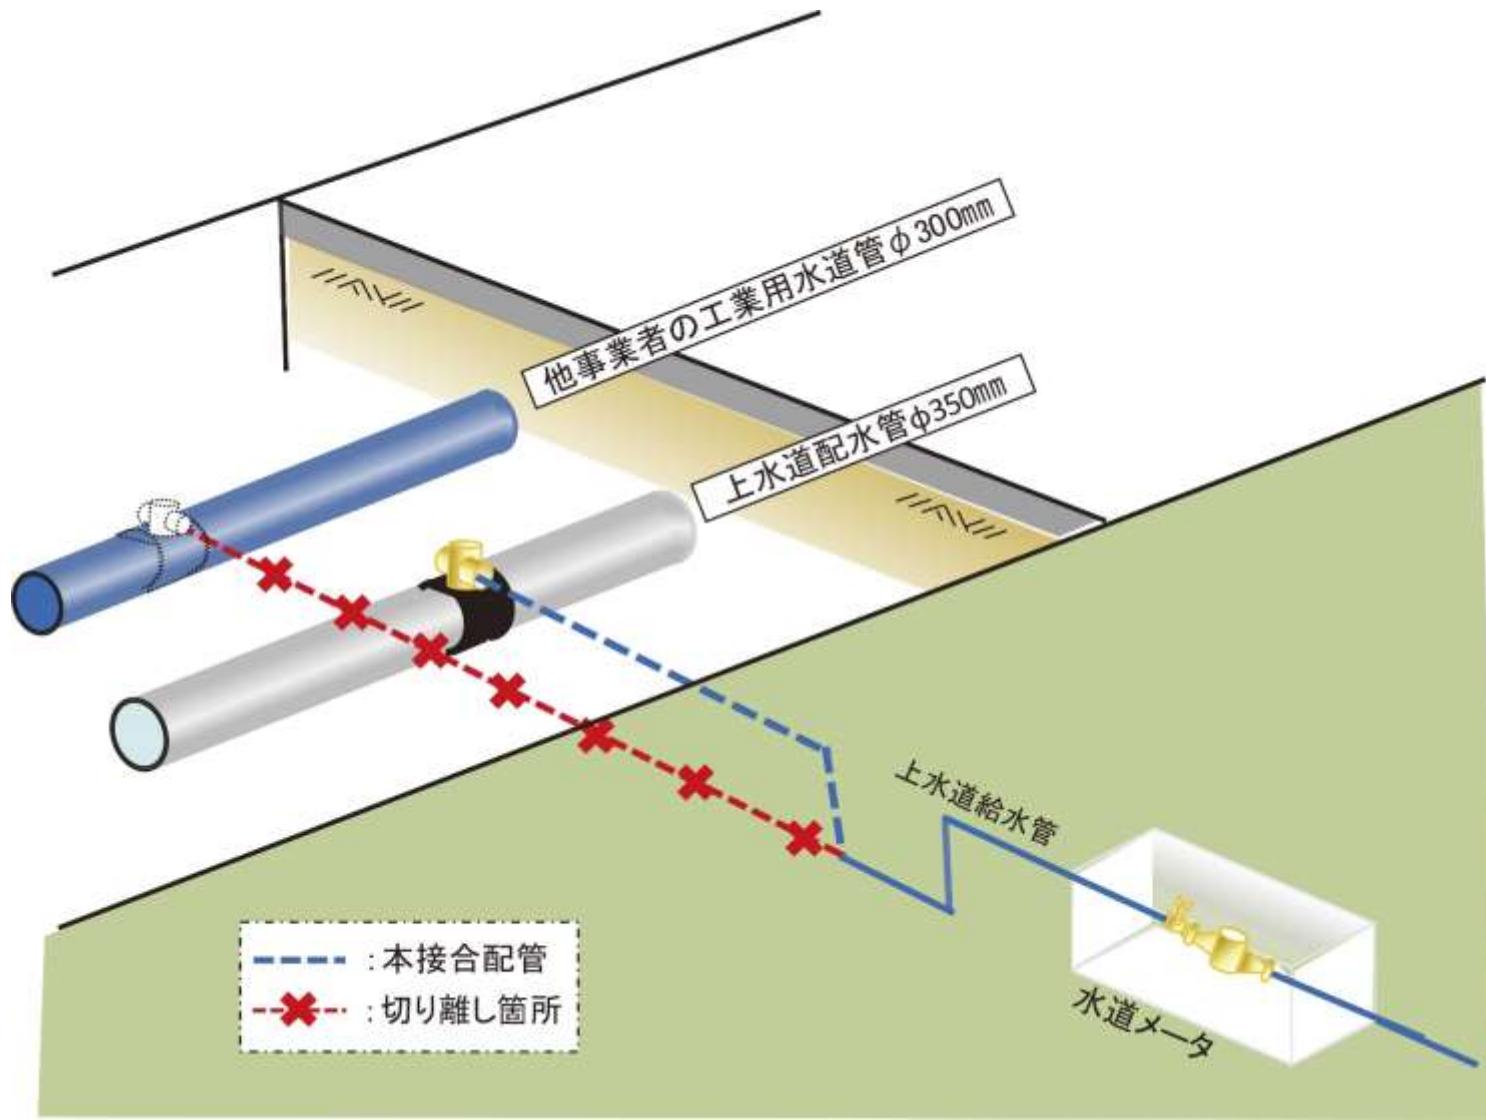


## 事故例－2：工業用水道との誤接合

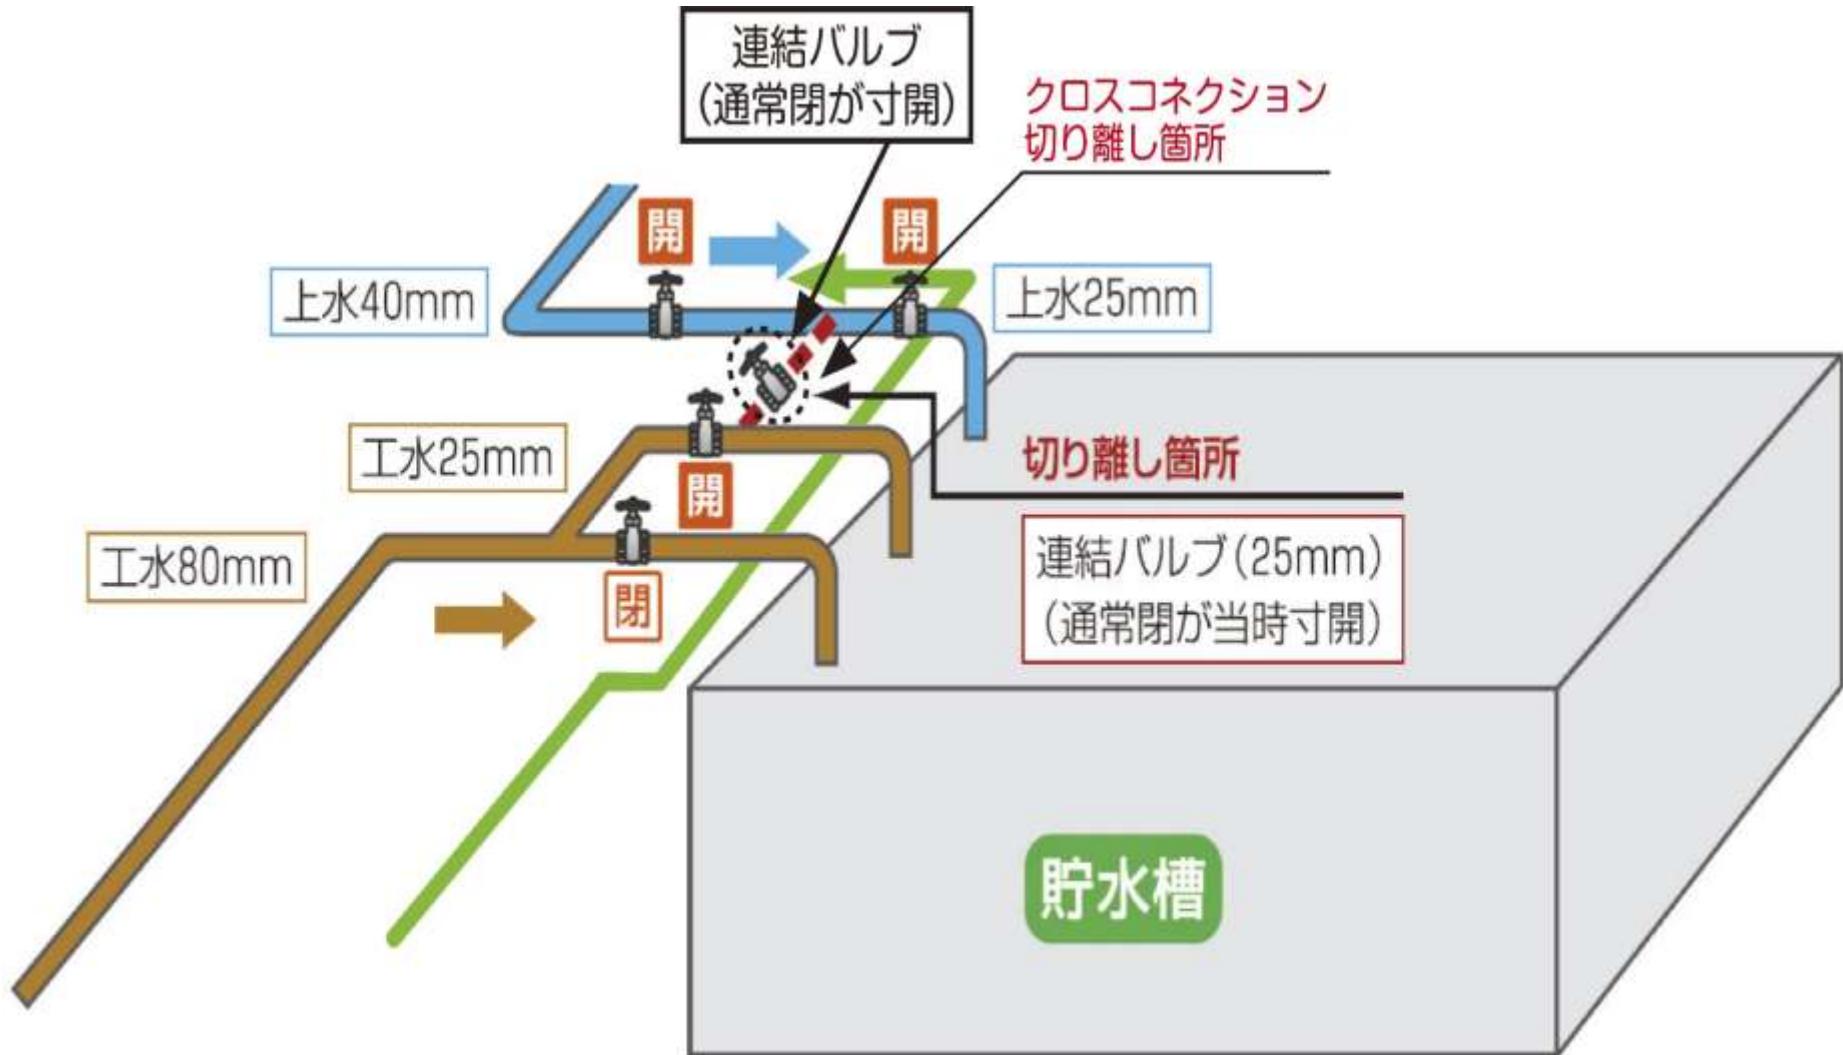

# 事故例－3：水道水に冷却水(油分を含む) が混入する事故

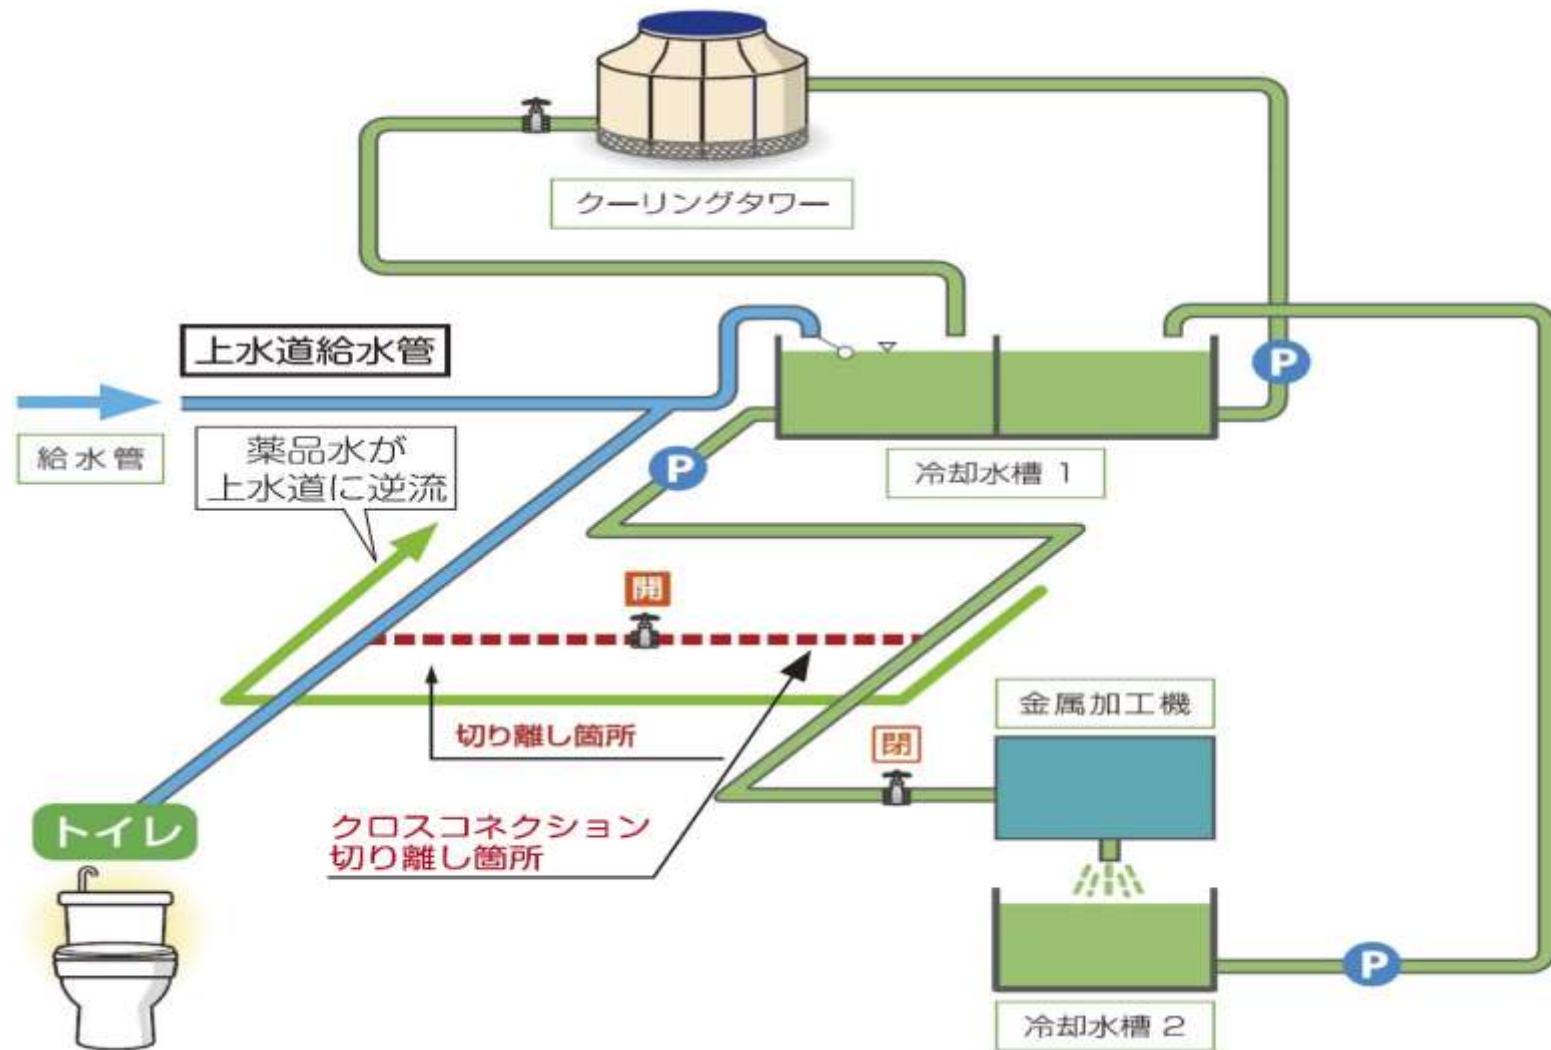

# 事故例－4：サンドエロージョン現象によるガスの供給停止

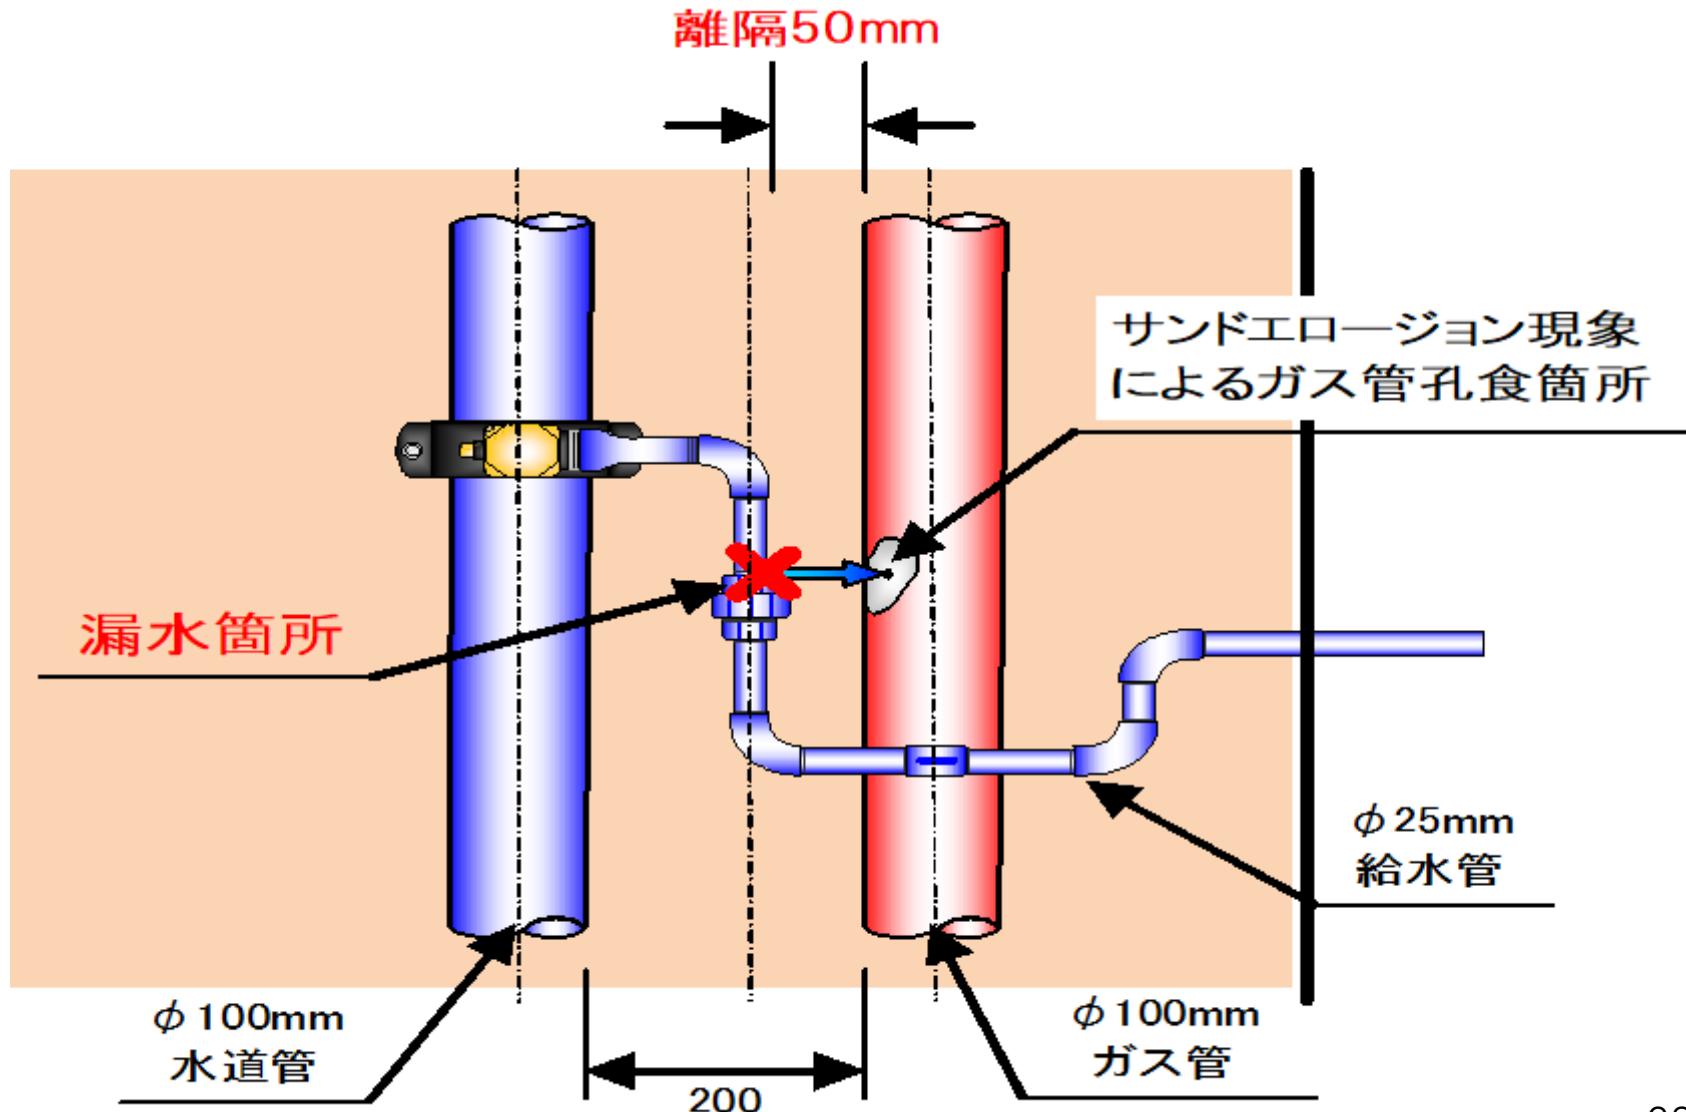

# 6 指定工事事業者の取組み

## 工事代金、施工等に関するトラブル防止

- ・ 費用明細がわかる見積書の作成  
(特になじみの少ない費用について、十分説明)
- ・ わかりやすい工事内容説明  
(工事内容等を十分理解し、納得した上で施工)



## 接遇・モラルに関する社員教育の徹底

- ・ お客様目線の思考で自己診断
- ・ 社員教育の中であいさつや会釈など接遇の基本動作確認

## 接遇、モラルに関する苦情事例

- ・ 電話連絡の際、対応が横柄であった。
- ・ 漏水修理の依頼で6～7件電話したが、「忙しい」と断られた。
- ・ 修繕を依頼したら、個人宅は受付不可だと断られた。
- ・ 態度が悪い。（上から目線、物言い、ポケットに手を入れたまま）
- ・ 修繕を依頼したが、依頼者に作業を手伝わせ、作業中も文句と愚痴を言われ不愉快だった。
- ・ 無断で私有地に駐車した。
- ・ 訪問予定日に連絡もなく来なかつた。  
(事前連絡もなく訪問予定日より早く来た。)

## 対策例

- **接遇、モラル（倫理）の社員教育を徹底**する。
- 修理にすぐに行けない場合は、「忙しいから。」ではなく、「ただいま作業員が全員現場に出ております。×時頃であればお受けできますが、いかがでしょうか。」などと、**ていねいな説明**を心がける。
- 見積り等に時間がかかる場合は、「××のため、×日くらいの期間がかかりますが、よろしいでしょうか。」など、事前に了承を得る。また、途中で経過の連絡を入れる。



## 見積り、工事費等に関する苦情事例

- 電話では現場を見ないと修繕費用はわからないと言われ、現場でも事前に見積りがなく、工事后に高額を請求された。
- 修繕前には見積りはできないと言われ、見積りをもらえなかつた。修繕当日に振込票を持参し、翌日までに支払うよう言われた。
- 修繕の見積額が高額だったため断ったら、無料と聞いていた出張費、調査費を請求された。
- 漏水調査を行い特定できなかつたが、調査費用を請求された。
- 見積りもなく、シャワー交換だけで高額請求された。

## 対策例

- ・ **見積りのための費用、出張費用等が必要なときは、費用を請求する場合とその金額について、必ず事前に説明し、了承を得る。**
- ・ 掘削に状況により見積額が変わるのは、**想定できることを出来るだけ詳細に説明し、見積書に記載する。**
- ・ 見積内容について、十分に説明を行い、**お客様の納得を得たうえで工事着手する。**
- ・ **施工中に予期していないことが判明し、追加費用が必要となった場合は、その時点でお客様に説明し、協議する。**



## 施工、漏水調査等に関する苦情事例

- ・ 修繕が不十分で修繕箇所から漏水が再発した。
- ・ 漏水箇所を長時間調査するが発見できなかった。
- ・ 調査費用は支払ったが、その後の対応についての説明がなかった。
- ・ 修繕を依頼したが、修繕途中で一部施工できないと言われた。
- ・ 給水管引込工事の際、迂回路もなく交通制限をしたため、通行に支障をきたした。
- ・ 道路上の止水栓に開閉器を挿したまま放置していた。
- ・ 早朝の 6 時 30 分頃から鉄管を切断し、騒音を発生させている。
- ・ 工事後の始末がずさんであった。

## 対策例

- ・ 技術・技能、給水器具の取扱い、安全衛生などについて、**社員教育・研修を実施**する。
- ・ 漏水調査に当たっては、調査方法、調査費用、発見できなかった場合のその後の対応等について、**事前にお客さまと十分に協議**をしておく。
- ・ **漏水調査機材の整備、事前の詳細な図面調査・現地調査、経験者の指導による漏水調査・工事を実施**する。
- ・ 付近住民等に迷惑をかけないような**工法や施工時間などを検討**する。  
やむを得ず影響を及ぼすおそれがある場合は、**事前連絡、広報を徹底**する。



# 7 給水装置の維持管理

# 1 漏水の点検

給水装置は、水道使用者等が善良な管理者としての注意をもって管理すべきものであり、維持管理についての使用者等に対する適切な指導が大切である。

点検箇所	漏 水 状 況	予防・発見方法
メーター	すべての蛇口を閉め使用していないのに、パイロットが動いている	定期的にメーターを見る
蛇 口	蛇口漏水は、ポタポタから始まる	蛇口が締まりにくいときは、無理に締めずにつぐ修理する
水洗トイレ	使用していないのに、水が流れている	使用前に水が流れていなか調べる
受水タンク	使用していないのに、ポンプのモーターがたびたび動く	受水タンク以下の給水設備に漏水がないか点検する
	タンクの水があふれている	警報機を取り付ける
	常時、受水タンクに供給している音がする	タンクにひび割れ、亀裂がないかときどき点検する
壁	配管してある壁や羽目板が濡れている	家の外側を時々見回る
地 表	配管してある付近の地面が濡れている	給水管の布設されているところには物を置かない
下水のマンホール	マンホールの中に、いつもきれいな水が流れている	マンホールの蓋をときどきあけて点検する

## 2 器具の故障と修理

一般的に使用されている器具の故障と修理方法は次のとおりである。

故障	原 因	修 理
漏 水	① こま、パッキンの摩耗損傷	こま、パッキンを取り替える。
	② 弁座の摩耗、損傷	軽度の摩耗、損傷ならば、パッキンを取り替える。その他の場合は水栓を取り替える。
ウォータハンマ	① こまとパッキンの外径の不揃い (ゴムが摩耗して拡がった場合など)	正規のものに取り替える。
	② こまの裏側(パッキンとの接触面)の仕上げ不良	こまを取り替える。
	③ パッキンの硬度が軟らかすぎるとき。	適当な硬度のパッキンに取り替える。
	④ 水圧が異常に高いとき。	止水栓で適当な水圧に調節する。
不快音	スピンドルの穴とこまの外径が合わなく がたつきがあるとき。	摩耗したこまを取り替える。
グランドから漏水	グランドパッキンの摩耗、損傷	グランドパッキンを取り替える。
スピンドルのがたつき	スピンドルのねじ山の摩耗	水栓を取り替える。
水の出が悪い	給水栓のストレーナにゴミがつまった場合	蛇口を取り外し、ストレーナのゴミを除去する。